

*Quality care is only fair..*



## **Guidelines for Quality Control on site (Gujarati)**



**Website : [mattestlab.com](http://mattestlab.com)**



**E-mail : [rvmattest@gmail.com](mailto:rvmattest@gmail.com)**

**Vishal Raiyani  
(M.Tech)**

**—:: ગુણવત્તા નિયમન અંગે કામની દેખરેખ માટે ટુંકુ માર્ગ દર્શન ::—**

**❖ ખાતાની કામગીરી અને કામ કરાવવા માટેના સાધારણ સૂચનો (રસ્તા)**

**આટલું કરવું**

**૧. કામગીરી શરૂ કરતા પહેલાની પૂર્વ તૈયારી :**

- એસ્ટીમેટ, ડી.પી.આર., ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટ, ડીઝાઇન તથા ડ્રોઈંગનો અભ્યાસ કરવો.
- ઈજારદારશ્રી સાથે બેઠકનું આયોજન કરીને કામગીરી કરવા માટે લાઈન ઓફ એક્શન નક્કી કરવા.
- ઈજારદારશ્રી પાસેથી મટીરીયલ્સના સેમ્પલ લઈ ટેસ્ટીંગ કરાવી સોર્સ ઓફ મટીરીયલ્સ એપ્પું કરાવવા તથા એપ્પું થયેલ મટીરીયલ્સના સેમ્પલ સાઈટ ઓફિસમાં મુકવા.
- સંપુર્ણ આર.ઓ.ડબલ્યુમાં ઈનીશીયલ લેવલ લેવા.
- પ્રત્યેક ૨૦૦ થી ૩૦૦ મી. લંબાઈમાં ટી.બી.એમ. ફીક્સ કરવા.
- ટી.બી.એમ. ની યાદી બનાવવી.
- નવીન રસ્તાના એફ.આર.એલ. ફીક્સ કરવા.
- એફ.આર.એલ. મુજબ દરેક લેયરના અલાયદા એફ.આર.એલ. / આર.એલ નક્કી કરવા .
- રસ્તાની મધ્ય રેખા માર્ક કરવી.
- નિમાયેલ ઈજારદારશ્રીના સાઈટ એન્જીનીયરના આઈડેન્ટિટી કાર્ડની ચકાસણી કરવી.
- સાઈટ લેબોરેટરી ચકાસવી.
- સાઈટ ઉપર ઉપયોગમાં આવનાર તમામ આઈટમો જેવી કે માટીકામ / જી.એસ.બી / ડબલ્યુ.એમ.એમ. વિગેરેની ઓ.એમ.સી., એમ.ડી.ડી. ની લેબોરેટરીમાં વેલ્યુ કઢાવી તથા જી.એસ.બી / ડબલ્યુ.એમ.એમ. / ડી.બી.એમ. / એસ.ડી.બી.સી / બી.સીની મીશ ડિઝાઇન કરાવવી.
- લેબોરેટરીના તમામ સાધનો, માપણીના સાધનોના કેલીબ્રેશન, સ્ટીફિક્ટ ચકાસવા.

**૨. બોક્સ કટીંગ:**

- હ્યાત સોલ્ડરને બોક્સ કટીંગના ડિઝાઇન એફ.આર.એલ સુધી કટીંગ કરવું.
- બોક્સ કટીંગના બોટમને ૨.૫ % કેમ્બરમાં જ કરવું.
- જો હ્યાત સોલ્ડર કટીંગમાં પુરતા પ્રમાણમાં માટી ના હોય, તો વધારાની માટી બહારથી લાવીને ડિઝાઇન ડ્રોઈંગના ક્રોસ સેક્શન મુજબ કેમ્બર તથા પહોળાઈ કરવી.
- બહારથી લાવેલ માટીની એમ.ડી.ડી. / ઓ.એમ.સી લેબોરેટરીમાં કઢાવવી.
- બોક્સ કટીંગનું સંપુર્ણ બોટમ તૈયાર થયા બાદ તેની એમ.ડી.ડી. / ઓ.એમ.સી ફીલ્ડ ઉપર કોર કટ્ટર / સેન્ડ રીપ્લેસમેન્ટ દ્વારા ચેક કરવી.
- ફીલ્ડ ટેન્સીટી ૮૮ % કરતા વધારે હોય, તો જ તેની ઉપર બીજા લેયર પાથરવાની પરવાનગી આપવી.

**૩. જી.એસ.બી. (ગ્રેન્યુલર સબબેઝ લેયર) :-**

- જી.એસ.બી.ની લેબોરેટરીમાં મીશ ડિઝાઇન કરાવી તેની એમ.ડી.ડી. / ઓ.એમ.સી શોઘવી.
- સાઈટ ઉપર જી.એસ.બી. ગ્રેડેશન ચેક કરવું.
- જી.એસ.બી. હંમેશા બે લેયરમાં પાથરવું.
- જી.એસ.બી. પ્રથમ લેયર ફિલ્ટર લેયર તરીકે કામ કરે છે. તેથી તેની પહોળાઈ સંપુર્ણ બોક્સ કટીંગની પહોળાઈ જેટલી રાખવી એટલે કે માટીના સોલ્ડર નીચે પણ જી.એસ.બી. રાખવું.
- જી.એસ.બી.નું પ્રથમ લેયર (ફિલ્ટર લેયર) MORTHના જી.એસ.બી. ગ્રેડેશન I,II,V,VI ના પ્રમાણે કરવું.
- જી.એસ.બી.નું બીજું લેયર ડ્રેનેજ લેયર તરીકે કામ કરે છે. તેથી તેની પહોળાઈ પણ સંપુર્ણ પહોળાઈમાં એટલે કે જી.એસ.બી.ના પ્રથમ લેયરની પહોળાઈ જેટલુ જ રાખવું.
- જી.એસ.બી.નું બીજું લેયર (ડ્રેનેજ લેયર) MORTHના જી.એસ.બી. ગ્રેડેશન III,IV ના પ્રમાણે કરવું.
- બન્ને જી.એસ.બી. લેયર પૈકી પ્રત્યેક લેયરની ઓછામાં ઓછી જાડાઈ ૧૦૦ એમ.એમ. રાખવી.
- જો કસ્ટ ડિઝાઇનમાં,

૧. જી.એસ.બી. ની કુલ જાડાઈ ૨૦૦ એમ.એમ. કે તેથી વધુ હોય, તો ૧૦૦ એમ.એમ.ના બે લેયર પૈકી નીચલા લેયરમાં ગ્રેડેશન I,II,V,VI તથા ઉપલા લેયરમાં ગ્રેડેશન III,IV પાથરવા.

૨. જી.એસ.બી.ની. કુલ જાડાઈ ૧૫૦ એમ.એમ. થી ૧૮૦ એમ.એમ. હોય, તો સંપુર્ણ જાડાઈમાં ગ્રેડેશન V,VI ને પાથરવુ.

૩. જી.એસ.બી.ની કુલ જાડાઈ જો ૧૫૦ એમ.એમ. થી ઓછી હોય તો સંપુર્ણ જાડાઈમાં ગ્રેડેશન V,VI ને પાથરવુ.

- દરેક જી.એસ.બી. લેયર પાથરીયા પછી તેની ફીલ્ડ ડેન્સીટી સેન્ડ રીપ્લેસમેન્ટ દ્વારા ચેક કરવી તથા તે છે ૮૮ % કરતા ઓછી ન આવે તે જોવું અને જી.એસ.બી. પાથરીયા બાદ ડિઝાઇન એફ.આર.એલ. મુજબ લાઈન, લેવલ, કેમ્બરની ચકાસણી કરી તે બાદ જ નવીન લેયર પાથરવાની પરવાનગી આપવી.

#### ૪. ડબલ્યુ.એમ.એમ. (વેટ મીશ મેકેડમ) :-

- લેબોરેટરીમાં મીશ ડિઝાઇન કરાવી તેની એમ.ડી.ડી. / ઓ.એમ.સી ચકાસવી.
- સાઈટ પર ગ્રેડેશન ચેક કરવું.
- ગ્રેડેશનમાં શક્ય હોય ત્યા સુધી જે તે સીવ સાઈઝના આપેલ રેઇન્જના સેન્ટરમાં આવે તેવો જ પ્રયત્ન કરવો.
- ગ્રેડેશન કરવતી વખતે બે પાસ –પાસેની (consecutive) સીવ પૈકી પ્રથમ સીવની રેઇન્જમાં લોવર લીમીટની નજીક તથા દ્વિતીય સીવની રેઇન્જમાં અપર લીમીટની નજીકનું ગ્રેડેશન મળે તો તે મંજૂર કરવું નહીં.  
દા.ત. : ૪૦ થી ૬૦ એમ.એમ. માં પણ એમ.એમ. તથા ૨૫ થી ૪૦ એમ.એમ. માં ૨૫ એમ.એમ. નું ગ્રેડેશનને મંજૂર કરવું નહીં.
- ૧૦૦ એમ.એમ. જાડાઈ સુધી Smooth wheel roller (80 to 100 kN) રોલર વાપરવું, ૨૦૦ એમ.એમ. જાડાઈ સુધી Vibrator roller (80 to 100 kN) વાપરવું.
- રોલરની સ્પીડ ૫.૦૦ કિ.મી. પ્રતિ ૧ કલાક થી વધુ ન હોવી જોઈએ.
- થયેલ કામગીરીની ડેન્સીટી સેન્ડ રીપ્લેસમેન્ટથી ચકાસવી.
- રોલીંગની કામગીરી પુર્ણ થયા બાદ ડેન્સીટી, કેમ્બર, એફ.આર.એલ. મુજબ લાઈન લેવલ ચકાસવા.
- કોમ્પેક્શનની કામગીરી પુર્ણ થયા બાદ માર્ગને ૨૪ કલાક સુકવવા માટે રહેવા દેવું. તે દરમ્યાન તેના ઉપરથી કોઈપણ વાહન વ્યવહારને પરવાનગી આપવી નહીં.
- રસ્તાના વાહન વ્યવહારને કામ દરમ્યાન સંપુર્ણ પણે બંધ રાખવુ.
- ૨૦૦ એમ.એમ. થી વધુ જાડાઈમાં એક સાથે લેયર પાથરવું નહીં.

#### ૫. પ્રાઈમ કોટ :-

- Slow Setting Emulsion (SS) IS - 8887 ગ્રેડનો જ વાપરવો. ASTM-SS1 વાપરવો નહીં.
- SS1 Emulsion નું ટેસ્ટીંગ બાદ જ વપરાશમાં લેવો.
- સ્પેસીફિકેશન મુજબ પુરતા જથ્થામાં Emulsion છંટાય તે માટે પ્લેટ ટેસ્ટ કરી Emulsion ના સ્પ્રેયરની સ્પીડ નક્કી કરવી.
- પ્રાઈમ કોટ છાંટવાની કામગીરી શરૂ કરવતા પહેલા સ્પ્રેયરમાં Emulsion નું વજન કરાવી લેવું તેમજ દિવસ અંતે કામ પૂર્ણ થયા બાદ વપરાશનો રેકર્ડ રાખવો.
- પ્રાઈમ કોટ છાંટા પહેલા વેટમીશ પર એમદમ આછો ભેજ હોવો જરૂરી છે. જો કોઈ કારણસર વેટમીશ સંપુર્ણ કોરો હોય, તો મીસ્ટ સ્પ્રે કરી પ્રાઈમ કોટ છાંટકાવની કામગીરી કરવી.
- પ્રાઈમ કોટ છાંટકાયા બાદ ઓછામાં ઓછા ૨૪ કલાક સુધી ટ્રાફિકને પરવાનગી આપવી નહીં.

#### ૬. ડામર કામ :—

##### ૧. પ્લાન્ટ વર્ક :—

- પ્લાન્ટ શરૂ કરતા પહેલા આગામા દિવસે તમામ સર્ટીફિકેટ્સ જેમ કે પ્લાન્ટનું સર્ટીફિકેટ, વજન કાંટાનું કેલીબ્રેશન, તેમજ તમામ સાધનોના કેલીબ્રેશન સર્ટીફિકેટ ચેક કરવા.
- ડી.બી.એમ. કે બી.સી.ની કામગીરીમાં પ્લાન્ટનું ફીલર યુનિટ ચાલુ છે કે કેમ તે ચકાસવું.
- પ્લાન્ટ પર આવતી ગાડીનું બન્ને દિશામાં મુખ રાખી વજન કરવું.
- મંજૂરી મળેલ સોર્સમાંથી મટીરીયલ્સનું પ્લાન્ટ શરૂ થવાના ૧ દિવસ અગાઉ જોબ મીશ કરી તે માટે ઉમેરવામાં આવતા દરેક મટીરીયલ્સના ઓછામાં ઓછા ત સીવ એનાલોસીસ કરી તેનું સરેરાશ કરી જોબ મીશ તેયાર કરવું અને તેમા આવેલ પરીક્ષામ મુજબ જ પ્લાન્ટની કામગીરી આગળ વધારવી.
- મંજૂર થયેલ સોર્સના ડામરના જરૂરી ટેસ્ટીંગ સાઈટ પર હાથ ધરવા.

- પ્લાન્ટ ચાલુ કર્યા બાદ પ્લાન્ટમાંથી બહાર આવતા હોટમીક્ષ મટીરીયલ્સનું તાપમાન ૧૫૦ થી ૧૬૫ ડિગ્રીની વચ્ચે છે તે ચેક કરવું.
- મીક્ષ મટીરીયલ્સનું સેમ્પલ લઈ ડામર એક્સટ્રેક્શન ટેસ્ટ કરવો તેમજ મીક્ષ મટીરીયલ્સના એક્સટ્રેક્શન બાદ વધેલ મટીરીયલ્સનો સીવ અનાલિસીસ કરવું.
- સદર ગ્રેડેશન જોબ મીક્ષના અંતે આવેલ ગ્રેડેશનની વેલ્યુ કરતા MORTH ના પાના નં. ૧૮૦ ટેબલ નં. ૫૦૦-૧૩ માં આપેલ પરમીસીબલ વેરીયેશનની રેન્જમાં જ હોઈ તે ખાસ ચેક કરવું.
- પ્લાન્ટના તમામ નિયત રજીસ્ટરો સમયસર ભરવા.
- પ્લાન્ટ પર એગ્રીગેટના જરૂરી ટેસ્ટ કરવા.
- પેવર પર હાજર તાંત્રિક અધિકારીના સતત સંપર્કમાં રહી સમગ્ર કામગીરી સ્પેસીફીકેશન મુજબ થાય તેની કાળજી રાખવી.

## ૨. પેવર વર્ક :-

- પુરતા પ્રમાણમાં રોલર, રસ્તાની સફાઈ માટે ખુમર, કોમ્પ્રેશન, સ્પ્રેયર, મેન્યુઅલી સફાઈ માટેના તથા પેવર માટેના મજૂરો તથા સફાઈના સાધનો સાથે પુરતા પ્રમાણમાં છે કે કેમ તે તપાસવું.
- રસ્તાની સપાટીની સંપુર્ણ સફાઈ થયા બાદ જ ટેક કોટ છાંટવા માટે પરવાનગી આપવી.
- ટેક કોટ છાંટવા પહેલા Rapid Setting Emulsion (RS1) ટેસ્ટ કરી લેવો.
- RS1 નિયત પ્રમાણમાં પથરાય તે માટે તેનો પ્લેટ ટેસ્ટ લઈ સ્પ્રેયરની સ્પીડ નક્કી કરવી.
- સેન્સર પેવર થી કામ કરાવતી વખતે પેવર પર સેન્સર યુનિટ લાગેલ છે કે કેમ? અને તે ચાલુ હાલતમાં છે કે કેમ? તે ચકાસવું.
- ડીઝાઇન એફ.આર.એલ. મુજબ સેન્સર પેવર માટેની રટ્રીન્ગ એફ.આર.એલ. ના લેવલ મુજબ જ લાગેલ છે કે કેમ? તે ચકાસીને પછી જ પેવરની કામગીરી શરૂ કરવી.
- ચાલુ પેવર વખતે હોટમીક્ષ મટીરીયલનું પેવરમાં સેગ્રીગેશન ન થાય તેની કાળજી રાખવી.
- પેવરથી મટીરીયલ પથરાયા બાદ કયાંય પણ જાણી ન પડે તથા એક સરખું મટીરીયલ પથરાય તેની કાળજી રાખવી અને જો કોઈ જગ્યાએ જાણી પડી હોય તો તેનું તુર્તજ રીપેરીંગ કરવું.
- ડામરકામ ડીઝાઇન એફ.આર.એલ. મુજબ જ થાય તથા કેમ્બર મુજબ જ થાય તેની ખાસ કાળજી રાખવી.
- સ્થળ પર કેમ્બર ચેક કરવા જરૂરી સાઈઝની કેમ્બર પ્લેટ સ્થળ પર રાખવી.
- આસ્ફાલ્ટના ગ્રેડ અનુસાર મીક્ષીંગ તાપમાન તથા રોલીંગ તાપમાન MORTH ટેબલ ૫૦૦-૨ પાન નં. ૧૫૧ મુજબ જળવાય તેની કાળજી રાખવી, પેવરથી ડામર પાથરતાં પહેલા મીક્ષ મટીરીયલનું તાપમાન નિયત તાપમાન કરતાં ઓછું ન હોય તેની કાળજી રાખવી.
- રોલીંગ વર્ક માર્ગની પહોળાઈમાં નીચેની ધારથી શરૂ કરી મધ્ય રેખા તરફ જગ્યા.
- વળાંક (કર્વ) ના કામમાં રોલીંગનું કામ અંદરની નીચેની ધાર થી શરૂ કરી ઉપરની બહારની ધાર તરફ કરવું.
- રોલરના દરેક ફેરામાં અગાઉ દબાયેલ કામ દબાતું રહે તે રીતે કામ કરવું. (આવર લે)
- રોલરના પૈડા જરૂરી પ્રમાણમાં પાણીથી ભીજવાતાં રહે તે જોવું.
- રોલીંગનું કામ પુરતી ડેન્સીટી પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી કરવું.
- પેવર કરવાના થતાં તમામ જોઈન્ટ અગાઉ પથરાયેલ ડામરકામની બાજુમાં નવીન કામ શરૂ કરતાં પહેલા થયેલ કામની ફેસને ઉભી કટ કરી, કટ કરાયેલ લુઝ મટીરીયલને દુર કરી વર્ટિકલ ફેસ પર ટેક કોટનો છંટકાવ કરવો અને ત્યારબાદ જ નવીન કામગીરી ૨૫ થી ૫૦ મીમી જુના કામ પર ઓવર લેપ કરી નવું કામ શરૂ કરવું.
- પેવમેન્ટનું તાપમાન નિયત તાપમાનથી નીચે ગયા બાદ જ રસ્તાને વાહન વ્યવહાર માટે ખુલ્લો મુકવો.

અનુઃ:- (૧) MORTH

- (૨) IRC 37
- (૩) IRC SP-84
- (૪) IRC SP-72

## ૭. બાંધકામ દરમ્યાન રોડ સેફ્ટી :-

- ઇન્ફોમેશન બોર્ડ - કામની વિગત જણાવતું બોર્ડ.
- જે ભાગમાં કામ ચાલે છે તેના અગાઉ લય સૂચક બોર્ડ.
- રસ્તાના સોલ્ડરમાં કરેલ બોક્સ કટીગની બાજુમાં સિમેન્ટની ખાલી થેલીઓ, મારી/ રેતી થી ભરી તેમજ તેની ઉપર રીફલેક્ટીવ ટેપ લગાવી દિવસે તથા રાત્રે વાહન ચાલકને દુરથી દેખાય તે રીતે ગોઠવવી.

- કોઈપણ મટીરીયલના ઢગલાં વાહન ચાલકને નકે નહી તે રીતે કરાવવા.
- અનિવાર્ય સંજોગોમાં જે રસ્તા ઉપર મટીરીયલનો ઢગલો કરેલ હોય તો તેને બેરીકેટીગ કરી તેની બન્ને બાજુ ભય સૂચક બોર્ડ દિવસે તથા રાત્રે અગાઉથી દેખાય તે રીતે મુકવા.
- રસ્તાના કામમાં / નાળા-પુલોના કામમાં ડાયવર્જન હ્યાત રસ્તા મુજબના જ આપવા.
- ડાયવર્જન બોર્ડ રસ્તાની બન્ને બાજુ ડાયવર્જન થી ઊંઘ થી ૪૦ મીટર પહેલા તેમજ ડાયવર્જન પાસે દિવસે તથા રાત્રે દેખાય તે રીતે મુકવા.
- ડાયવર્જન પહેલા સ્પીડ કાલ્મીગ મેઝર તરીકે ટેમ્પરરી રમ્બલ સ્ટ્રીપ વાપરવી.
- શક્ય હોય ત્યાં સોલાર બ્લીન્કર્સ મુકવા.
- નાળાના કામમાં IRC SP-55 મુજબ બેરીકેટીગ કરવું.
- રોડ સેફ્ટીના કામો સ્થળપ્રત હાથ ધરાવતાં IRC SP-35, IRC SP-67, IRC SP-88 ને અનુસરવું.

## ❖ પ્રિમોન્સુન - પોસ્ટ મોન્સુન કામગીરીનું ચેકલીસ્ટ :

### પ્રિમોન્સુન કામગીરીનું ચેકલીસ્ટ

- Pavement Condition Survey કરી એમ તેનું IRC - 82 - 2015 ગાઈડલાઈન મુજબ રસ્તાને થયેલ નુકશાનનું વર્ગીકરણ કરવું.
- સદર ગાઈડલાઈન મુજબ રસ્તાને થયેલ નુકશાન વાળી લંબાઈમાં ટ્રીટમેન્ટ સિલેક્ટ કરવી.
- સદર ટ્રીટમેન્ટના અંદાજો બનાવી સદર કામગીરી વરસાદ શરૂ થતા પહેલા પૂર્ણ કરવી.
- ચોમાસા દરમ્યાન થનાર નુકશાન પેચ / કટ / ધોવાણ ને રીપેર કરવા સ્થળ ઉપર / નજીકના સ્ટોર ઉપર મટીરીયલનો સંગ્રહ કરી રાખવો.
- જેસીબી મશીન, નાનુ / મોટુ રોલર, સ્પ્રેયર, બુમર, કોમ્પ્રેસર, ટ્રેકટર વિગેરે સાધનો હાથવગા રાખવા. (Standby)
- મજૂરો (Standby) રાખવા.
- રસ્તા ઉપરના તમામ સાઈનેજ બોર્ડ દુરથી દેખાય તે રીતે સાફ કરાવવા / જંગલ કટીગ કરાવવું.
- નાળાની તુટી ગયેલ પેરાપેટ તાત્કાલીક રીપેર કરાવવી.
- સેન્ટરલાઈન થર્મોપ્લાસ્ટ પડ્વા ચાલુ વરસાદ દરમ્યાન રાત્રે સ્પષ્ટ દેખાય તેની કાળજી રાખવી. (Reflectivity ચેક કરવી.)
- નબળા નાળા પુલો હોય તો તેને તાત્કાલીક રીપેર કરવા.
- ઓવર ટોપીગ વાળા ભાગમાં ફલડ ગેજ (Reflectivity) મુકવા.
- તમામ નાળા / કાચી ગટરો સાફ કરવી.
- કાચી ગટરો ઉપરના દબાણ દુર કરવા.
- રસ્તાની સપાટીથી ઊચા થઈ ગયેલ સાઈડ સોલ્ડર કાપીને નીચા કરીને ઊંઘ થી ૩.૫ % કેમ્બરમાં કરવા.
- ડિવાઈડર વાડા રસ્તા ઉપર સુપર એલીવેશન વાળા ભાગમાં (હોરીઝોનલ કર્વ) બહાર ટ્રેકમાં પાણી ભરાઈ નહી, તેવી વ્યવસ્થા કરવી.
- રસ્તાની બાજુમાં હ્યાત વુક્ષોની નીચે આવતી ડાળીઓને દુર કરવી.

### પોસ્ટ મોન્સુન કાર્યવાહી

- Pavement Condition Survey કરવો અને તેનું IRC SP-82-2015 મુજબ વર્ગીકરણ કરવું.
- કરેલ વર્ગીકરણ મુજબ રસ્તાના જે તે ભાગ માટે ગાઈડલાઈન મુજબ ટ્રીટમેન્ટ નક્કી કરી તે મુજબ કામગીરી કરાવવી / પેચ / પેવર પડ્વાની કામગીરી કરાવવી.
- રસ્તાની સપાટી સંપૂર્ણ રીપેર થયા બાદ રોડ માર્કિંગ પેઇન્ટની કામગીરી કરાવવી.
- રસ્તાના શોલ્ડર સરખા કરવા.
- જંગલ કટીગ કરવું.
- ગેરૂ ચુનાની કામગીરી કરવી.
- કિ.મી. / હેક્ટોમીટર સ્ટોન ખરાબ હોય તો તેને રીપેઇન્ટ કરવું.
- શોલ્ડર ધોવાઈને પહોળાઈ ઓછી થયેલ હોય તો શોલ્ડરની સુધારણા કરવી.
- ડિવાઈડર વાળો રસ્તો હોય તો સેન્ટ્રલ વર્જની સફાઈ કરવી.
- રોડ સાઈનેજ બોર્ડની સફાઈ / સુધારણા કરવી.

## ❖ ખાતાની કામગીરી અને કામ કરાવવા માટેના સાધારણ સૂચનો(મકાનો/ પુલો)

### ➤ કામ ઉપર શું જોવું તે અંગેના અગત્યના મુદ્દા :

જાહેર બાંધકામ દ્વારા નાના મોટા અને વિવિધ કામો ચાલતાં હોય છે. આ બધાં કામો ચોક્કસ ધોરણો પ્રમાણે થાય તે માટે ધોરણો અને નિયમો ઘઢેલા છે. ઉપરાંત કામો સારા અને મજબૂત થાય તે માટે કામની દેખરેખ પણ જુદી જુદી કક્ષાની ગોઠવવામાં આવી છે. કામની સતત દેખરેખ રાખતા સુપરવાઈઝર, તાંત્રિક મદદનીશ કે કારકુનને તેના સુપરવીઝનમાં ઉપયોગી અને તે માટે કેટલાંક અગત્યના ધ્યાને ખેચે તેવા મુદ્દા આ પુસ્તિકામાં આપ્યા છે. કામની દેખરેખમાં શું જોવાનું અગત્યનું છે, તેની વિગતો નીચે આપી છે. આ વિગતોની તપાસ સમયસર કરવાથી કામોની ગુણવત્તાનું ધોરણ જાળવવા તથા સુધારી શકવામાં ઉપયોગી થશે.

### ➤ મકાન / પુલોના બાંધકામ :

#### □ પાયાનું કામ : -

- સેન્ટર લાઈન (ડાયાગોનલ ચેક), રેફરન્સ માર્ક.
- સાફસુઝી.
- પાયાની ઉડાઈ, પહોળાઈ વિ. (ડાયાગોનલ ચેક)
- ખોદાણની નીકળેલ માટીને સ્ટેક કરવાની વ્યવસ્થા.
- પાણીનું લેવલ.
- લાઈન લેવલ.
- ખોદાણના નીચલા લેવલની માટીની ગુણવત્તા ચકાસવી.

#### □ પાયાનું કોકીટ : -

- કપચીનો પ્રકાર, કદ, ગ્રેડેશન.
- ઈટના રોડનું કદ, ગ્રેડેશન.
- કોકીટ મિશ્રણનું પ્રકાર.
  1. સાદા મિક્સર મશીનથી કરવાના થતાં કોકીટમાં કપચી તેમજ રેતી માપ્યાનો વપરાશ અને કોકીટનો સમયસર વપરાશ (ઇનીશીયલ સેટીંગ ટાઈમ પહેલા)
  2. કન્ટ્રોલ કોકીટ વખતે વે – બેચ થી અથવા ફ્લોરી વડે કોકીટ કરાવવું, વે-બેચરથી કપચી, રેતી, ગ્રીટના ચોક્કસ વજનની જાણકારી રાખી કામગીરી કરાવવી.
  3. આર.એમ.સી. થી કોકીટ કરાવવામાં આર.એમ.સી. પ્લાન્ટ પર તમામ સેટીંગ ચેક કરવા તેમજ તે કંપની પાસેથી કોકીટની ગુણવત્તા અંગેનું પ્રમાણપત્ર મેળવવું.
- રેતીના માપના ડબલાં.
- પાયામાં થર માટેના નિશાન.
- પાંકું લેટકોર્મ.
- પુરતું મિશ્રણ.
- સમયસર વપરાશ.
- પીન હેડસ.
- પાણીની વ્યવસ્થા.
- ટીપવા માટેના સાધનો.
- કયોરીંગ થયા બાદ કોકીટનું લાઈન તથા લેવલીંગ.

#### □ ચણતર કામ : -

- ઈટના પ્રકાર, સાઈઝ.
- મજબૂતીનું ટેસ્ટીંગ. (કસીગ સ્ટ્રેન્થ, વોટર એબજોષન વિગેરે)
- પુરતા ભીજવવા. (સોકીંગ)
- ઈટની ગોઠવણાં.
- ખૂણીયાનો ઉપયોગ, ઘડાઈ વિ.
- સાંઘાની જાડાઈ, સાંઘા ભરવાની કામગીરી.
- સાંઘા ખોતરવા. (પોઈન્ટીંગ)
- સાંઘા પુરા મોર્ટરથી ભરાય તે તપાસ.

- મોર્ટર માટે માપની પેટી.
- મોર્ટરમાં સીમેન્ટનું સપ્રમાણ પુરતુ મિશ્રણ.
- પાણી છંટકાવની વ્યવસ્થા.
- લાઈન લેવલ તેમજ ઓળંબોની તપાસ.
- ડોર – વિન્ડો, વેન્ટીલેશન તેમજ ચણતર કામના અન્ય ઓપનીગ પર પુરતી લંબાઈ તથા જાડાઈમાં લીન્ટલની ચકાસણી

#### **□ પ્લાસ્ટર કામ : –**

- દિવાલ ભીજવવી.
- પ્લાસ્ટરની જાડાઈ મુજબના ઠૈયા કરવા.
- પ્લાસ્ટર જાડાઈ.
- લાઈન લેવલ.
- સપાટીની સ્થિતિનું નિરીક્ષણ.
- પ્લાસ્ટરમાં સીમેન્ટનું સપ્રમાણ પુરતુ મિશ્રણ.
- પાણીનો છંટકાવ.

#### **□ કોકીટનું કામ : –**

- રેતી, કપચી, ગ્રીટ વિ. ના પ્રકાર કદ, અને ટેસ્ટીગ. (ગ્રેડેશન, ઇન્પેક્ટ, એબ્રેશન વિગેરે)
- પાણીની વ્યવસ્થા.
- મશીનની વ્યવસ્થા – વાઈબ્રેટર, વાઈબ્રેટર નીડલ વિગેરે.
- કયુબ માટે મોલ્ડઝ – આઈ.એસ.આઈ. મોલ્ડ.
- સપ્રમાણ નિયત ધોરણે મિશ્રણ.
- કોકીટ સમયસર વાપરવા અને દબાવવાની વ્યવસ્થા.
- સેન્ટરીગ અને ફોર્મ વર્કની મજબુતાઈ ચોકસાઈ અને લીક પુફ ગોઠવણી.
- ફોર્મવર્કની સાફ્સફાઈ.
- કયોરીગની વ્યવસ્થા. – (ઇનશીયલ સેટીગ થયા બાદ તુરંત મીસ્ટ સ્પ્રે કરવું, 24 કલાક બાદ સંપુર્ણ કયોરીગ તથા વર્ટીકલ મેખ્બરમાં શણના કોથડાથી કયોરીગ.)
- કોકીટ તેમજ ચણતરના જોઈન્ટ પર ખાચો (શૂબ્દ) ની વ્યવસ્થા.
- સીમેન્ટ, સ્લાન્પ તથા કોકીટ કયુબ રજીસ્ટરની સમયાંતરે નિભાવણી.

#### **□ લોખંડ (સ્ટીલ) કામ : –**

- સણીયાની જાડાઈ (ડાયામીટર) અને આલેખન પ્રમાણે સ્પેશીઝ તથા હૂક કાપવા અને ગોઠવવા.
- પુરતા કવરની જાગવાઈ.
- સણીયા વર્ચ્યેનું અંતર. (ફોઈંગ મુજબ)
- સણીયા વાળવાની રીત.
- છિડાના હૂક, ઓવરલેપ તથા ઘોડીય વાળવા અંગેની તપાસ.
- ચાલુ કામે સણીયા વીખાય નહી તે માટે ચોકસાઈ.
- સણીયાના સંગ્રહ કરવા અંગેની ચોકસાઈ.
- બાઈન્ડીગ અંગેની ચોકસાઈ.
- વપરાશમાં આવનાર સણીયાઓનું ટેસ્ટીગ.
- સ્ટીલ રજીસ્ટરની સમયાંતરે નિભાવણી.

#### **□ લાકડાનું કામ : –**

- લાકડાની જાત, કદ(સાઈઝ), માપ.
- ગાંઠગુઠ ફાટફુટ, તિરાડ અંગે ચકાસણી.
- ચોકઠા તથા શટરનાં માપ.
- માપનાં હોલ ફાસ્ટ તથા અન્ય ફીટીંસના પ્રકાર અને સાઈઝ.
- સણીયા તથા શ્રીલની વિગત.

- સુથારી કામ અને સુધડતા.
- રંગ કામ.
- બારી માટે શ્રીલનાં માપ વિ.
- કાચની જાત, માપ, જાડાઈ વિ.
- લાઈન, લેવલ તથા ફીનીશીંગ.

#### **□ પ્લીન્થની ભરતી : –**

- માટીનો પ્રકાર.
- પાણી છાંટવાની તથા થરમાં ટીપવા માટેની વ્યવસ્થા.
- પાણી ભરેલ હોય તો ઉલેચવા અંગે વ્યવસ્થા.
- લાઈન, લેવલની કામગીરી.

#### **□ રંગ કામ : –**

- જરૂરી સાફ સુઝી.
- રંગના પ્રકાર.
- હાથ મારવા (કુલ કરવાના કોટ) / પુણી અંગેની વિગત.

#### **□ લાઈ ચોડવાનું કામ : –**

- લાઈની જાત, માપ, રંગ, ઘડાઈ વિ.
- ઢાળ, લાઈન લેવલ, સાંધાની સાઈઝ, ફીનીશીંગ, ક્યોરીંગ, જોઈન્ટ ફીલીંગ.
- નીચલા ગાદીના લાઈન લેવલ, જાડાઈ.

#### **□ સેનીટરી ફીટીંગ્સ : –**

- પાઈપ્સ. (ઈનર – આઉટર વ્યાસ, ટાઈપ અને સાઈઝ)
- બેઝીન, સીક, ડબલ્યુ.સી. પાનની જાત, ટાઈપ, સાઈઝ.
- માપ રંગ વિ. ની. ચકાસણી, ચોડાઈ સાંધાની મજબૂતાઈ.
- લીકેજ માટે ચકાસણી. (લીકેજની ચકાસણી કર્યા વગર પ્લાસ્ટર વર્ક શરૂ કરવું નહીં)
- લાઈન લેવલ તેમજ પાઈપ લાઈનની કરેલ કામગીરી ટ્રોઈંગ મુજબ.

#### **□ ટ્રેઇનેજની વ્યવસ્થા : –**

- ગલી ટ્રૈપ, નાહની ટ્રૈપ, ચેમ્બર, તેમજ તેની પાઈપ લાઈનના સાઈઝ, લાઈન, લેવલ અને લીકેજ પુફ અંગેની ચોકસાઈ.
- ટ્રેઇન થતા પાણીના આઉટલેટની વ્યવસ્થા.
- ધાબા પર વરસાદી પાણીના નીકાલ માટે વોટર સ્પાઉટની નીચે વોટર પ્રુફિંગની ચકાસણી.
- ધાબા પર વોટર પ્રુફિંગ, વાટા, ટેસ્ટીંગની કાળજી.
- ધાબા પર પેરાપેટ વોલ પાસે સીલ-જેમની વ્યવસ્થા.

#### **□ ફ્લોરીંગ : –**

- તમામ પ્રકારના સ્ટોન ફ્લોરીંગના પથ્થરની જાડાઈ સરખી હોય, તેમજ સાંધા એક જ સરખા હોય, તેની ચકાસણી કરવી

#### **□ રેઈન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ : –**

- બોરની ઉડાઈ એકવીકર સુધી કરવી.

## **આટલું કરવું**

### **૧. પાયાના ખોદાણ ચણતર વિ. :**

- પાયાના કામ માટેના સ્થળની જરૂરી સાફસુઝી કરવી.
- પાયાના અને ચણતરના લાઈન દોરી બતાવતો નકશો રાખવો.
- પાયાનું કામ લાઈન લેવલ આપી જરૂરી બેન્ચ માર્ક વિ. નક્કી કરી શરૂ કરવું.
- પાયાના ખોદાણનો જથ્થો વ્યવસ્થિત બનાવેલ ટગલાથી મુકરર કરેલ સ્થળો ભેગા કરવો.
- ખોદાણનો માલ માન્ય રાખવામાં આવે તો તેનો ભરતીમાં ઉપયોગ કરવો, નહિતર તેનો યોગ્ય બતાવ્યા પ્રમાણે નિકાલ કરવો.
- પાયાનું ખોદાણ કામ જરૂર પ્રમાણે પુરુ થાય ત્યાર બાદ લેવલ માપ વગેરે લઈ અને તળ ઉપર પાણી છાંટી ટીપી ઉપરનું કામ શરૂ કરવું.

- પાયાના કામમાં મજુરોની સહીસલામતી અંગે પણ જરૂરી પગલા ભરવાં.
- ચણતરકામમાં સુચના અનુસાર બન્ને બાજુ ઓફસેટ છોડવા અને એક જ લેવલમાં ફરતુ ઉચુ લેવું.
- પાયાના ખોદાણ કરતી વખતે બાજુના બાંધકામોને નુકશાન ન પામે તે વિચારવું.
- પાયાના ખોદાણ વખતે જરૂર પ્રમાણે પાણી ઉલેચવા માટે જોગવાઈ રાખવી.
- પાયાને ધસી પડતો અટકાવવા શોરીગ સ્ટ્રોટીગનો ઉપયોગ કરવો.
- પાયાની આસાપાસ વહેતા પાણીના વહેણ વાળવાની પણ જરૂર પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરવી.
- આડી દિવાલો માટે દાંતા છોડવા.
- ચણતર કામને સાત દિવસ સુધી ભીજવવું
- ઈટના આડા ઉભા સાંધા મોર્ટારથી લેલા વડે બરોબર ભરાય તે જોવું.
- પાયાના ચણતરમાં થર ઉપડતો જાય તેમ સાંધાઓ મોર્ટારથી ભરાવી લેવા.
- પાયાના પાણીના ઘસારથી કામને નુકશાન ન થાય તે જોવું.
- કામ મજબૂત ન બને ત્યા સુધી પાણી ઉલેચી નાખવું.
- જો ઢોળાવ વાળું ચણતર કામ હોય તો પહોળાઈ ચેક કરી જરૂરીયાત પ્રમાણે જળવાય તે જોવું.

#### → કામના જરૂરી સાધનો :

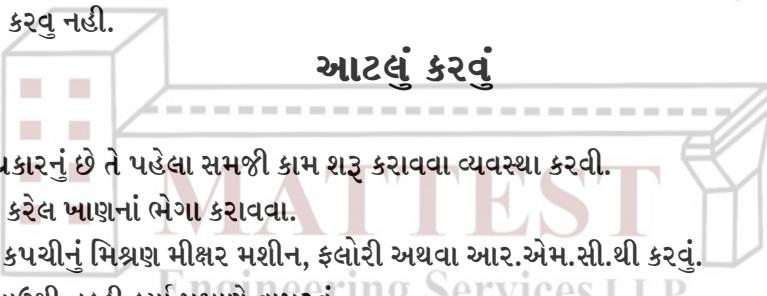
કાશી, દોરી, ટેપ, કાટખૂણો, ઓળંભો, લાકડાની ને લોખંડની ખુંટીઓ પાયાના તેમજ ચણતર દર્શાવતો નકશો.

#### આટલું નહી કરવું

- સૂચવેલ લંબાઈ, પહોળાઈ કે ઉડાણથી વધારે કામ કરવું નહી.
- ત્રણ ફૂટથી ચણતર કામ વધારી એક સાથે કરવું નહી.
- ચણતર કામમાં પોલ રહે તે ચાલી શકે નહી.
- પાયાનું તળ ઢાળમાં કરવું નહી.

#### આટલું કરવું

#### 2. કોન્ક્રીટ કામ :

- 
- કોક્કિટનું કામ કયા પ્રકારનું છે તે પહેલા સમજી કામ શરૂ કરાવવા વ્યવસ્થા કરવી.
  - કાંકરી કપચી માન્ય કરેલ ખાણનાં ભેગા કરાવવા.
  - સીમેન્ટ રેતી કાંકરી કપચીનું મિશ્રણ મીક્ષર મશીન, ફલોરી અથવા આર.એમ.સી.થી કરવું.
  - પાણીનું પ્રમાણ અગાઉથી નક્કી કર્યા પ્રમાણે વાપરવું.
  - કોક્કિટના નક્કી થયેલ વોટર સીમેન્ટ રેશીયો મુજબ રેતીનું મોઈસ્યર કાઢી તે મુજબનો સુધારો કર્યા બાદ જ પાણી ઉમેરવું.
  - કોન્ક્રીટનું કામ સામાન્ય રીતે ૧૫ થી ૨૦ સે.મી. ના થરમાં કરવું.
  - બે થર નાખવાની વચ્ચેનો ગાળો ત૦ મીનીટથી વધે નહી તે જોવું તથા જો સમય ત૦ મીનીટથી વધવા પામેલ હોઈ, તો બોન્ડિંગ માટે કોક્કિટ કેમીકલ વાપરવું.
  - ફોર્મવર્ક કાઢ્યા પછી સપાટીમાં દેખાતી ક્ષતિઓ સીમેન્ટના મોર્ટારથી તુરત સુધારી લેવી.
  - બંધ કરેલું કામ ફરથી આગળ શરૂ કરતા પેલા ખોતરી સીમેન્ટની સ્લરી નાખી કામ શરૂ કરાવવું.
  - કોક્કિટ કયુબ જરૂર પ્રમાણે તૈયાર કરી તારીખ અને નિશાન નાખી નિયત સમયે ટેસ્ટ કરાવવા.
  - કોક્કિટની દરેક બેચનો સ્લમ્પ ટેસ્ટ કરવો.
  - ટેસ્ટના પરિણામ નિયમિત રજીસ્ટરમાં નોંધવા.
  - કોક્કિટના કામમાં કયોરીંગ પૂરતા પ્રમાણમાં નક્કી કરેલ સમય માટે કરાવવું.
  - કોન્ક્રીટના કામમાં ફોર્મવર્ક સારી જાતનું પ્લેટો વાપરી કરાવવું.
  - સળીયાની ગોઠવણી તથા તેના અંતર કવર વિ. જરૂરીયાત પ્રમાણે સાચવવું.
  - એકરસ મિશ્રણ બનાવવા માટે મશીન ફેરવવાનો કમ નક્કી કરી અને તે પ્રમાણે મશીન ફેરવવું.
  - વાયબ્રેટરનો ઉપયોગ જરૂરીયાત પ્રમાણે કરવો.
  - મિશ્રણની સ્લરીનું ફોર્મવર્કના સાંધામાંથી થતું લીકજે અટકાવવું.
  - કામ લાઈન લેવલથી થાય તે જોવું.

- રોજીદા હિસાબ માટેની વિગતો, રજીસ્ટર સાથે રાખવા.
- આર.એમ.સી. પ્લાન્ટથી થતી કામગીરીમાં પ્લાન્ટના કેલીબ્રેશન ચેક કર્યા વગર કામ શરૂ કરવું નહીં.

**→ કામના જરૂરી સાધનો :**

માપ માટે માપ પેટીના ડબલા, પેટી ઉપર ફેરવવાની લાકડાની પઢી, ટેપ, દોરી, ખાંચવા માટે સણીયા, સાફ્ કરવાના ચાળણા કોંક્રીટના કયુબ લેવાના સાધનો ડોલો, સ્પીરીટ લેવલ, થાપી જાડાઈ ચેક કરવા ધોડી, મશીન મીક્સર, પંજો, ટ્રેપલેટ વિ.

### આટલું નહીં કરવું

- કોંક્રીટના કામ અંગે મિશ્રણની દરેક ઘાણી માટે મીક્સર મશીન આશરે ૧.૫ મીનીટથી આછું હલાવવું નહીં.
- કોંક્રીટને તેની જગ્યાએ પહોંચાડતા ૧૫ મીનીટથી તથા પાણી ઉમેર્યાથી ૩૦ મીનીટથી વધારેના સમય ચલાવી શકાય નહીં.
- સીમેન્ટ કોંક્રીટના મિશ્રણને કોઈ સંજોગોમાં ૧.૫ મીટરથી વધારે ઉચાઈથી નાખવું નહીં.
- બારી દરવાજાના ચોકઠા ઉપર ખીલા ઠોકી સેન્ટરીંગ ગોઠવવું નહીં.
- વિજણીના પોઈન્ટ તથા પંખાના હૂક, કડાની પટી નાખ્યા વગર કોકીટ કરાવવું નહીં.
- મોટા કદના તથા ધૂળ કચરાવાળ કંકરી કપચી રેતી વગેરે વાપરવા નહીં.
- તાજા કોંક્રીટના કામ ઉપર વજન દભાણ લાવવું નહીં.
- સણીયા આડા અવળા ખસી કે બેસી જાય તે પ્રમાણે કામ કરવું નહીં.
- ફોર્મવર્ક ઉપર કાળું બળેલ તેલ વાપરવું નહીં.
- મીક્સર સાફ્ કર્યા વગર વાપરવાનું નહીં.
- ફોર્મવર્ક સાફ્ કર્યા વગર કે પાણીથી ભીજવ્યા વગર કામ કરવું નહીં.
- કયોરીંગ માટે કચરાવાળું, ડહોળું કે ખારુ પાણી વાપરવું નહીં.

### આટલું કરવું

**૩. સીમેન્ટ મોર્ટર :**

- મોર્ટર માટેની રેતી જરૂરી કદની સાફ્, કચરા વગરની ચાળીને તથા ધોઈને વાપરવી.
- મોર્ટરના મિશ્રણ માટે જરૂરી માપનાં ડબલાં તૈયાર કરવા અને લાકડાની પઢી રાખવી.
- સીમેન્ટ રેતીના મિશ્રણ માટે પાકાં પ્લેટફોર્મ કરવા.
- સીમેન્ટ રેતી કોરાં ખાંપીને મિશ્રણ બનાવી પછી જરૂર પ્રમાણે પાણી ઉમરેવું.
- સીમેન્ટના મોર્ટરને પાણી ઉમેર્યા પછી અર્ધા કલાકમાં વાપરી નાખવો.

**→ કામના જરૂરી સાધનો :**

માલની પઢી, ટેપ, પઢી, વગેરે.

### આટલું નહીં કરવું

- રેતી કચરાવાળી સાફ્ કર્યા વગર વાપરવાની નહીં પાણી જરૂરીયાત કરતા વધુ ઉમરેવું નહીં.
- પાણી ખારુ, ગંદુ કચરાવાળું વાપરવાનું નહીં.
- જરૂરી સમય કરતાં વધારે પડી રેલ મોર્ટર વાપરવો નહીં.
- કામની ચાલ કરતાં વધારે મોર્ટર તૈયાર કરવો નહીં.

### આટલું કરવું

**૪. ઈટોનું ચણતર કામ :**

- ઈટો સારા પ્રકારની જરૂરી માપની લાવવી.
- ઈટોના જરૂરી ટેસ્ટ કોમ્પ્રેશન, વોટર એબસોર્પ્શન, સોલ્ટ એફલોરેસન્સ તથા કદ માટેના કરાવવા.
- ઈટો પુરતી ભીજવીને ચણતર કામમાં વાપરવી.
- ચણતર કામને સાત દિવસ સુધી ભીજવવું.
- ઈટોના પ્રકાર નક્કી કરવા માટે રંગ, રણકાર અને પછાડ મદદગાર થાય એટલે તેનો ધેરો લાલ રંગ, ધાતુ જેવો રણકાર અને ૬૦ સે.મી. જેટલી ઉચાઈથી પછાડાય પછી તૂટકૂટાય નહીં તે જોવું.

- આડા ઉભા સાંધામાં કેલ પુરો ભરાય તે પ્રમાણે કામ કરવું.
- સાંધા રોજ રોજ ખોતરવા અને સાફ કરવા.
- આડા સાધાં એક લાઈનમાં અને ઉભા સાંધા બરોબર ચતુરાય છે. તે જોવું.
- ચણતર કામમાં બોન્ડનો પ્રકાર અગત્યનો હોઈ થરનારનું ધ્યાન રાખવું.
- ચણતર કામમાં આડી દિવાલો માટે દાતાં રાખવા.
- પડદીના કામમાં જરૂર પ્રમાણે સણીયા મૂકવા.
- દર ત્રીજા થરે કલેનો રાળો, ઉભા સાંધા બરોબર સારી રીતે ભરાય તે જોવું.
- ચણતરના સાંધા લેલા વડે ખાંચીને ભરવા અને સાંધાઓ વરચે પોલાણ ન રહે તે જોવું.
- દિવાલનું ફરતું કામ એકી સાથે એક લેવલમાં જ કરવું.
- ઈટનું ચણતર કામ સતત ભીજાયેલું રહે તે રીતે પાણીના છંટકાવ કરી સાત થી દશ દિવસ સુધી કયોરીંગ કરવું.

→ કામના જરૂરી સાધનો :

ઓળભો, કાટખૂણાઓ, હથોડી, વાટા ખોતરવાનું સાધન, દોરી, સ્પીરીટ લેવલ, માપ પેટી.

### આટલું નહી કરવું

- ઓવી કે વધારે પાકી ઈટો કામમાં ઉપયોગમાં લેવી નહી.
- સાંધા ૧૨ મી.મી. થી વધારે રાખવા નહી.
- નાના ટુકડા થરમાં નાખવા નહી.
- સાંધામાં કેલ હાથથી ભરવો નહી.
- પાણી છાંટી અપૂરતી ભીની કરેલ ઈટો વાપરવાની નહી.
- ગણતર કામમાં પાઇણી તોડફોડ કરવી પડે અને ચણતર નબળું પડે તેમ કામ કરવું નહી.
- ચણતર કામમાં ઈટના થર ઉપર કેલ પાથરી પાથી રેડો સાંધાઓમાં માલ ભરવો નહી. આ કરવાથી સીમેન્ટ ધોવાઈ છુટો પડી જાય છે.

### આટલું કરવું

૫. લાકડ કામ :

- લાકડાનો રંગ સામાન્ય રીતે વધારે ઘેરો સારી જાતનો સચ્યૂક છે એટલે એક સરખા ઘેરા રંગની પસંદગી યોગ્ય ગણાશે.
- લાકડું સારા પ્રકારનું, ગાંડગુઠ કે ફાટકુટ વગરનું જ સ્થળ ઉપર લાવવું.
- લાકડા કામમાં સાંધા કામની મજબૂતાઈ માટે ઘણા અગત્યના છે એટલે તે અંગોની ચોકસાઈ રાખવી.
- દરવાજા, બારી વેન્ટીલેટરના ચોકઠા તથા કમાડના કામ માટે જરૂરી સાઈઝ પ્રમાણેના લાકડાં લાવવા આગ્રહ રાખવો.
- બારી દરવાજાની ફેરીમને લોખંડના મજબૂત હોલ્ડ ફાસ્ટ લગાવવા.
- ચોકઠા ઓળંભો ચકાસી ઉભા કરવવા.
- બારી દરવાજાના ચોકઠા કામ ઉપર મૂકતાં પહેલા એક હાથ રંગનો તથા બાજુમાં અને દટાતા ભાગને ડામર લગાવવો.
- બારી દરવાજા બહારની બાજુ કે અંદરની બાજુ ખુલતા રાખવાના છે તે ધ્યાનમાં રાખીને ફેમ બેસાડવી.
- લાકડા કામ પ્લાસ્ટરની બહાર ન રહે તે જોવું.
- દિવાલને પ્લાસ્ટર રંગરોગાન થઈ જાય ત્યાર પછી લાકડા કામને પેઈન્ટના જરૂર પ્રમાણે હાથ મારવા.
- શટરમાં લોક રેઇલ પુરતા માપનો અને યોગ્ય ઉચાઈએ મૂકવવો જેથી આલ્ડ્રાફ ઉચો નીચો ન રહે.
- લાકડ કામને ઉધઈ ન લાગે તે માટે ચોકસાઈ રાખવી.

→ કામના જરૂરી સાધનો :

ગજ, કાટખૂણો ઓળંભો વિ.

### આટલું નહી કરવું

- ચણતર કામ થઈ ગયા બાદ બારી દરવાજાના ચોકઠાં મૂકવાનું રાખવું નહી.
- ફિટીંગ લગાવવા માટે ભીલી વાપરવી નહી.
- સ્કુટોકીને બેસાડવા નહી.
- ચોકઠા ઉપર હોન્સ રાખવા નહી.
- બારી દરવાજા માટે ફિટીંગ સણીયા, વિ. માં મજબૂતાઈને નડે તેવા ફેરફાર કરવા નહી.

- લાકડામાં રહેલ ક્ષતિ રંગથી ઢાંકી કે બહારના પદાર્થથી ભરી લાકડું વાપરવું નહીં.
- શાર્ટ્સ અને ફ્લોર વચ્ચે તિરાડ રહે તે ચલાવી શકાય નહીં.
- સ્ટાઇલ્સ, રેઈલ્સ, પેનલ્સ, વિ. સાંધા કરી વાપરવા નહીં.
- લાકડાના ચોકઠા બહાર તૈયાર કરાવી, મટોડી કે અન્ય રંગ લગાવીને સ્થળ ઉપર લાવે તે ચાલવવા નહીં.

### આટલું કરવું

#### ૬. આર.સી.સી. માટે લોખંડના સણીયાનું કામ :

- લોખંડના સણીયાને જમીન સપાટી ઉચે કાટ ખાય નહીં તે રીતે રાખવા.
- જુદા જુદા કદના સણીયા જુદા જુદા રાખવા અને લાંબા સણીયા ખરાબ રીતે વંકાઈ જાય નહીં તે પ્રમાણે ગોઠવવા.
- લોખંડના સણીયાના માપ અને છેદ કદ જરૂર પ્રમાણેના છે કે તે તપાસવું.
- સણીયાને છેદે જરૂર પ્રમાણે હુક વાળવા અને નકશા પ્રમાણે ઘોડી વાળવી, હુક માટે ચાર વ્યાસ અંતરે જરૂર ગણાય.
- ટુંકા સણીયાને વેલડ કરી કે લેપ કરી વાપરવા લેપ માટે ન પીસ્તાલીસ વ્યાસ જેટલી લંબાઈ જરૂરી ગણાય.
- જથ્થા સાથે સણીયાની ગોઠવણી પણ ખૂબ જ મહત્વની છે એટલે સમાન અંતરે ગોઠવવા.
- ચાલુ કામે સણીયાનું અંતર વિભાગ જાય નહીં તેની તપાસ રાખવી, જરૂર લાગે ત્યા ઘોડીઓ રાખવી.
- આડા ઉભા સણીયા તારથી મજબૂત બાંધવા.
- ઢાળવાળી સપાટી માટે સણીયા ગોઠવવાના હોય ત્યા ઢાળને સમાંતર ગોઠવવા.
- સણીયાની નીચે કવર, સણીયાના વ્યાસ જેટલું અગર કંકરીના કદ જેટલું રાખવું નહીં.
- સણીયા લાંબા વખત સુધી જો ખુલ્લા રહેવાના હોય તો કાટથી રક્ષણ આપવા સીમેન્ટનો વોશ લગાવવો.
- લોખંડનો કરકસર યુક્ત વપરાશ કરી વ્યથ અટકાવવો.

→ કામના જરૂરી સાધનો :

ટેપ, કેલીપર વિ.

### આટલું નહીં કરવું

- વ્યવસ્થિત ગોઠવેલ લોખંડના સણીયા ઉપર ચાલવું કે ઉપરથી કાંઈ પણડવું નહીં.
- કાટથી ખવાયેલ કે પતરી ખાજલે, તેલ કે શ્રીજવાળા કોન્ક્રીટ કામની મજબૂતાઈને અસર કરે તેવા ખામી વાળા સણીયા વાપરવા નહીં.
- સણીયાની લંબાઈ જાળવવા લેપ એક જ જગ્યાએ આવે તેમ ગોઠવવા નહીં.
- સણીયાને ફોર્મવર્ક ઉપર અધ્યર ટેકવવા માટે પથ્થર, કપચી વાપરવા નહીં.

### એન્જિનિયરિંગ આટલું કરવું

#### ૭. પ્લાસ્ટર કામ:

- પ્લાસ્ટરની જરૂરીયાત પ્રમાણે રેતી જરૂરી કદની, પાળેલી સાફ કરેલી અને ઘોયેલી વાપરવી.
- સીમેન્ટ રેતીના મિશ્રણનું માપ જાળવવા માપ પેટીનો ઉપયોગ કરવો.
- દિવાલને સાંધા ખોતરી સાફ કરી પાણીથી ભીજવી રાખવી.
- પ્લાસ્ટરનો એક સરખો થર લાગે તે માટે થોડા થોડા અંતરે ઢેયા કરવા.
- ચોરસ મીટર માપના ખાના પાડી એક છોડી એક એકમમાં કામ કરવું.
- પ્લાસ્ટર કામ ઉપરથી શરૂ કરી નીચે ઉત્તરવું સપાટી લાઈન લેવલમાં રહે તેમજ લીસી બને તે માટે લાંકડાની લાંબી પણી ઘસી, ટીપી દબાવી ને કામ કરવું.
- પ્લાસ્ટર સૂક્ષ્મ નહીં તે માટે સાત દિવસ સુધી ભીનું રાખવું.
- દિવાલની ઘાર બારી દરવાજાના ખૂણા વિ. તૂટે નહીં તે જોવું અને તેટલા પૂરતો જરૂર જણાય ત્યાં વધારે સારો કેલ વાપરવો.

→ કામના જરૂરી સાધનો:

કાટખૂણો, દોરી, પણી, પેટી વિ.

### આટલું નહીં કરવું

- પ્લાસ્ટર ૧૨ મી.મી. થી જાહું એક થરમા સૂચના સિવાય કરવું નહીં.
- નાની તડોથી પ્લાસ્ટર કામ કમજોર બને છે તે ચલાવવું નહીં.
- ધૂળવાલી રેતી સાફ કર્યા વગર વાપરવી નહીં.
- સીમેન્ટ રેતીનો કેલ ૧૫ મીનીટથી વધારે રહેલ કે વાસી પડતર વપરાય નહીં.

- નીચે વેરાયેલ કેલનો ફરીથી ઉપયોગ કરવો નહીં.
- પ્લાસ્ટરમાં વપરાતાં સાધનો રોજ રોજ સાફ કર્યા વગર કામ કરવું નહીં.
- નીરું અથવા સાગોળનું પડ જાણું ચાદાવવું નહીં.

## આટલું કરવું

### ૮. લાદીના કામ:

- લાદીનો ટાઈલ્સનો રંગ મંજુર કરેલ છે તે પ્રમાણેની છે તે જોવું.
- લાદી ટાઈલ્સના માપ, જાડાઈ તપાસી ને જરૂર પ્રમાણે છે તેની ખાત્રી કરવી.
- લાદી ટાઈલ્સ ચોડતી વખતે લાઈન લેવલ તથા ઢાળ અંગે જોવું.
- ટાઈલ્સ જરૂર પ્રમાણે ટેસ્ટ માટે મોકલી આપવી.
- દિવાલમાં ચોડવાની ટાઈલ્સનું કામ નીચેથી શરૂ કરી ઉપર તરફ કરવું.
- હાથથી કે મશીનની ઘડાઈ સૂચના પ્રમાણે કરવી.
- લાદીનો ઘડાઈ અને સાંધા કામ માટે વધારે ધ્યાન આપવું.
- લાદી ટાઈલ્સ ચોટાડતાં પહેલા નીચે સીમેન્ટ ચૂનાનો થર જરૂરી જાડાઈમાં નાંખવો.
- કોન્ક્રીટનું બેરીગ સૂચના અનુસાર ઢાળમાં પાથરી ટીપી તેયાર કરવું.
- લાદી વર્ચ્યેના સાંધા પુરા ભરાય તે પ્રમાણે કામ કરવું.
- લાદી કે ટાઈલ્સને લાકડાની મોગરીથી ઠોકીને બરોબર લાઈન લેવલમાં બેસાડવા.
- મોર્ટાર ભીનું હોય ત્યાં સુધીમાં સાંધા ખોતરી નાંખવા.
- સાંધો આડી ઉભી સીધી લાઈનમાં આવે તે પ્રમાણે રાખવા.
- વાટાનું કામ કર્યા પછી સાંધાની સફાઈ માટે વધારાનો મોર્ટાર સાફ કરી નાંખવો.
- લાદી ટાઈલ્સ ચોટાડયા બાદ કામ ૧૪ દિવસ માટે ભીનું રાખવું.
- લાદી સેટ થયા બાદ મશીન પોલીશનું કામ સંભાળીને કરાવવું.
- પોલીશીગ થયા પછી સાફ કર્યા બાદ વેક્સ પોલીશીગ કરાવવું.

→ કામના જરૂરી સાધનો:

દોરી, પદ્ધી, મોગરી, સ્પીરિટ લેવલ વિ.

## આટલું નહીં કરવું

- નાની મોટી કે નુકશાની વાળી લાદી, ટાઈલ્સ વાપરવી નહીં.
- જુદા જુદા રંગની લાદી એક જ જગ્યાએ વાપરવો નહીં.
- લાદીનું લેવલ મેળવવા કપચાં વિ. નો ઉપયોગ કરવો નહીં.
- લાદી ટાઈલ્સને ભીની કર્યા વગર ચોટાડવી નહીં.
- લાદી ટાઈલ્સ માટે નીચે પાથરવાનું મોર્ટર ૧૨ મી.મી. થી ઓછું કે ૨૫ મી.મી. થી વધારે વાપરવું નહીં.
- અડગો કલાકમાં જેટલો વિસ્તારમાં લાદી ટાઈલ્સ ચોડી શકાય તેથી વધારે વિસ્તારમાં કેલ પાથરવો નહીં.
- દિવાલમાં ચોડવાની ટાઈલ્સ દિવાલની બહાર ૫ મી.મી. વધારે બહાર રાખવી નહીં.

## આટલું કરવું

### ૯. સેનીટરી ફીટીંગ્સ :

- પાઈપ યુરીનિલ્સ, પોખરા, બેસીન, સીન્ક, ટ્રેપ્સ, વિ. નો સમાવેશ આ કામોમાં ખાસ કરીને થતો હોય છે. એટલે તેના કદ, આકાર, માપ એક બીજાને જોડતા ભાગો, તેમની મજબૂતાઈ વિ. તપાસી લેવા.
- આ સાધનો લાઈન લેવલ તેમજ જરૂરી ઉચાઈ કે ઉડાઈમાં ગોઠવાય તે ખાસ જોવું જરૂરી છે.
- જમીન ઉપર નીચે દિવાલ ઉપર ચોડવામાં નુકશાન થાય નહીં તેનું ધ્યાન રાખવું.
- સાધનો ભારે વજનદાર હોય છે તેમજ સહેલાઈથી નુકશાન પામે તેવા હોય એટલે મજબૂત ટેકા વિ. પૂરતા પ્રમાણમાં આપવા.
- કામમાં જોગવાઈ મુજબ પ્રથમ અથવા બીજા કક્ષાને માલ વાપરવાની કાળજી રાખવી.
- આ સાધનો પાણી, કચરો, ગંદકીના વાહક હોય છે. એટલે સાંધા મજબૂત અને લીક (ચુવા) ન થાય તેવા બનાવવા જરૂરી છે.

- સાધનોને ચોટાડવા માટે સમય લાગે તેટલો પૂરતો સમય આપી પછી તેને ઉપયોગમાં લેવા.
- આ કામો કરાવતી વખતે પૂરતી તકેદારી રાખવામાં ન આવે તો પાછળથી હંમેશા માટે કોયડા રૂપ બને છે. તેની ખાસ નોંધ લેવી.
- કામમાં ભતાવેલ નિષ્કાળજી, દિવાલ, ઇત આજુભાજુની સ્વચ્છતાને નુકશાન કરે છે એટલે સાધનો ચોટાડવામાં કાળજી રાખવી.

#### → કામના જરૂરી સાધનો:

નાની હથોડી, પણી, લેવલ, ઢોરી વિ.

#### આટલું નહી કરવું

- સામાન્ય રીતે ટકોરા મારવાથી નીકળતા રણકાર ઉપરથી સાધનોની મજબૂતાઈ અંગે અભિપ્રાય બાંધી શકાય છે. એટલે બોંદો અવાજ આપતા, તડવાળા, નુકશાની વાળા, ખરબયડા સાધનો સ્વીકારવા નહી.
- સાંઘા જોડવામાં મુશ્કેલી થાય તેવા સાધનો પણ વાપરવા નહી.
- સાધનો ભાગોમાં ભેળા કરવાના હોય ત્યા શક્ય ત્યા સુધી જુદી જુદી બનાવટના વાપરવા નહી.
- સાધનોને જ્યા ફાંકવાના હોય ત્યા લાઈન લેવલ, કામની મજબૂતાઈ લીકેજ અંગેની ખાની કર્યા વગર ફાંકવા નહી.

#### આટલું કરવું

#### ૧૦. ચૂનો લગાડવાનું ધોળવાનું કામ :

- તાજા બાળેલા ચૂનાના પથ્થરમાંથી ચૂનો મેળવવો.
- કુંડીમાં ચૂનાને પૂરતા પાણીમાં મેળવી અને એકરસ મિશ્રણ બને તે પ્રમાણે હલાવી તૈયાર કરવો.
- તૈયાર થયેલ મિશ્રણને જરૂર પ્રમાણે કપડા મારફત ગાળવું.
- ચૂનાના મિશ્રણમાં ગરમ પાણીમાં ઓગણેલ ગુદને ભેળવવો.
- દિવાલ ઉપર ટેકવવાની સીડીથી ઉઝરડા ન પડે તે માટે સીડીના છેડા ગુણીાશી બાંધવા.
- બીન જરૂરી ખીલા ખીલી કાઢી નાખી, ખાડા વિ. બરોબર પૂરી, પહેલા આવી જગ્યાએ કામ કરી અને પછી સંંગ કામ શરૂ કરવું.
- બ્રશ ઉપરથી નીચે ફેરવવો અને તે પ્રમાણે વળતો હાથ નીચેથી ઉપર લેવો આજ પ્રમાણે જમણાથી ડાબો અને ડાબાથી જમણો ફેરવવો આ પ્રમાણે કરવાથી એક કોટનું કામ પૂરુ થાય.

#### → કામના જરૂરી સાધનો :

સીડી, બ્રશ, કોથળા, હથોડી, પાલખ, વિ.

#### આટલું નહી કરવું

- દિવાલ ઉપર ચોટેલ કેલ ગુણીાશી, બ્રશથી સાફર કર્યા વગર ધોળવાનું કામ શરૂ કરવું નહી.
- હયાત રીગેલ કે ધોળાવેલ સપાટી સાફ કર્યા વગર ધોળવાનું કામ થાય નહી.
- એક કોટ સૂકાય નહી ત્યા સુધી બીજો કોટ લગાવવો નહી, થયેલ કામ ઉપર હાથ ફેરવવાથી ભૂસાય તેવું કામ ચાલે નહી.
- દિવાલ ઉપર થીગડા, ધાખા કે બ્રશ ફેરવવાના નિશાન રહી જાય તેવું કામ ચલાવાય નહી.

#### આટલું કરવું

#### ૧૧. ઓઈલ પેઇન્ટ કામ :

- ઓઈલ પેઇન્ટ શક્ય ત્યા સુધી કારખાનામાં તૈયાર કરેલ વાપરવો.
- પેઇન્ટનો રંગ અને જાંય માન્ય કર્યા પ્રમાણે છે તે જોવું.
- પેઇન્ટ બ્રશથી સારી અને સરળ રીતે લગાવી શકાય.
- સૂકતાં સપાટી લીસી એક સરખી મળે તે જોવું.
- સૂચના પ્રમાણે જુની સપાટીને કાચ કાગળથી ઘસી, જરૂર પડે રંગ બાળી, સાફ કરી જરૂર પ્રમાણે હાથ મારવા.

#### → કામના જરૂરી સાધનો :

કાચ કાગળ, સ્ટાફ, બ્રશ, વિ.

## આટલું નહી કરવું

- પેઈન્ટ વાસણ ખોલ્યા પછી ૪૮ કલાકમાં ઉપર પોપડી બાજી જાય, રંગ જાખો પડે કે ઉડી જાય તેવો પેઈન્ટ વપરાય નહી.
- પેઈન્ટ લગાત્યા પછી નીચે વહી જાય અને પેઈન્ટ લગાવેલ સપાઠી એક સરખી ન જળવાય તેવો પેઈન્ટ પણ વાપરવો નહી.
- પેઈન્ટના વાસણમાં ગાંઠા બંધાઈ જાય, હલાવવાથી એક રસ થઈ ન જાય તેવો પેઈન્ટ પણ વાપરવો નહી.

